JP5335726

Publication number: JP5335726

Publication date: 1993-12-17

Inventor: TERUYA YOSHIHIRO: YAMANAKA YASUHIRO Applicant: FUJITSU LTD: SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES

Classification:

- international: B23K26/00: B23K26/16: H05K3/00: H05K3/06:

H05K3/08: H05K3/22: B23K26/00: B23K26/16: H05K3/00: H05K3/02: H05K3/06: H05K3/22: (IPC1-7):

H05K3/22; B23K26/00; B23K26/16; H05K3/06; H05K3/08


- european:

Application number: JP19920139311 19920529 Priority number(s): JP19920139311 19920529

Report a data error here

Abstract of JP5335726

PURPOSE: To process a metal pattern with high accuracy which is difficult to process by a drill at the time of the laser beam processing of unnecessary metal patterns, such as a printed circuit. CONSTITUTION: This manufacture of reshaped metal patterns includes the process of preparing an object on a support body. which a metal pattern with an unnecessary part is fixed on, the process (S) of converting the shape or position of the unnecessary part into data form, the removal process (S8) of removing the metal pattern of the unnecessary part by reshaping an excimer laser beam on the basis of data and applying it to the unnecessary part with a predetermined first energy density and the clean process (S15) of cleansing the expanded region including the unnecessary part by setting the energy density of the excimer laser beam to a lower value than the first energy density and applying it thereto.

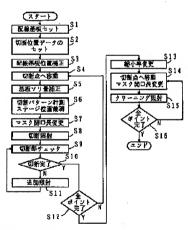

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-335726

(43)公開日 平成5年(1993)12月17日


(51)Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
H 0 5 K	3/22	A	7511-4E				
B 2 3 K	26/00	N	7425-4E				
	26/16		7425-4E				
H 0 5 K	3/06	С	6921-4E				
	3/08	D	6921-4E				
				!	審査請求	未請求	請求項の数3(全 7 頁)
(21)出願番号		特顯平4-139311		(71)出願人	000005223		
					富士通相	末式会社	
(22)出願日		平成 4年(1992) 5月29日		1000	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地		
				(71)出願人	000002107		
					住友重機械工業株式会社		
					東京都千代田区大手町二丁目2番1号		
				(72)発明者	照屋 嘉弘		
				Ì	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地		
					富士通构	末式会社 P	4 .
				(72)発明者	山中、康弘		
					神奈川県	平塚市	く領堤 1 ー15 住友重機械
					工業株式	(会社レー	-ザ事業センター内 。
				(74)代理人	弁理士	高橋 有	夜四郎 (外2名)
							

(54)【発明の名称】 整形金属パターンの製造方法

(57) 【要約】

[目的] 印刷回路等の不要金属パターンのレーザピー ム加工に関し、ドリルでは加工困難な高精度の金属パターンの加工を可能とする整形金属パターンの製造方法を 提供することを目的とする。

【構成】 支持体に不要部を有する金属パターン(1) が間定されている対象物(18) を準備する工程と、前 記不要部の形状、位置をデータ化する工程(S1)と、エキシマレーザビームを前配データに基づいて整形し、所定の第1のエネルギ密度で前配不要部に照射して、不要部の金属パターンを除去する除去工程(S8)と、前記不要部にサビームのエネルギ密度を前配第1のエネルギ密度より低い値に設定し、前記不要部を含む拡大値域に照射してクリーニングを行なうクリーニング工程

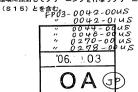

配線パターン切断

(A) 高エネルギ密度 レーザ照射 (B)パターン切断





(C)低エネルギ密度 レーザ照射 (D)完了





【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体に不要部を有する金属パターンが 固定されている対象物を準備する工程と、

前記不要部の形状、位置をデータ化する工程と、

エキシマレーザビームを前記データに基づいて整形し、 所定の第1のエネルギ密度で前記不要部に照射して、不 要部の金属パターンを除去する除去工程と、

前配エキシマレーザビームのエネルギ密度を前配第1の エネルギ密度より低い値に設定し、前配不要都を含む拡 大領域に照射してクリーニングを行なうクリーニングエ 10 程とを含む整形金属パターンの製造方法

【譲来項2】 前配除去工程が、所定数のエキシマレー ザパルスを照射する主照射工程と、その後前配金属パタ ンを観察する工程と、前配不要部が除去されていない 場合にさらに所定数のエキシマレーザパルスを照射する 棚削限針工程を含む間来項1配載の整形金属パターンの 制命方法。

[請求項3] 前記対象物がブリント配線板であり、前 記第1のエネルギ密度が10J/cm² 以上であり、前 記第2のエネルギ密度が5~7J/cm² である請求項 20 1ないし2記載の整形を属パターンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、印刷回路等の金属パターンの加工に関し、特に印刷回路等の不要金属パターンのレーザビーム加工に関する。

[0002]

【従来の技術】印刷回路の機能変更に伴なって、ブリント板の回路を変更、修復する場合、あるいは標準タイプ のブリント板の一部を変更して使用する場合等に、ブリ 30 ント板上の信号配線パターンの一部を切断する。

【〇〇〇3】従来は、不要配線の切断はドリルを用いて 配線を切断することによって行なっていた。しかしなが ら、昨今の配線密度の向上により、隣接配線間の間隔は 狭くなっている。このため、ドリル加工により、不要配 線を切断しようとすると、隣接配線にもダメージを与え ることになり、ドリル加工が困難になってきている。 【〇〇〇4】

【発明が解決しようとする課題】以上説明したように、 回路のファインピッチ化に伴い、ブリント配線板の整形 40 が従来のドリル加工では対応できないようになった。本 発明者らは、ブリント配線板の不要配線の除去のため、 YAGレーザで不要配線を切断することを試みた。

【0005】しかしながら、YAGレーザで切断しようとしても、切断後、十分な絶縁性が確保できなかった。 この原因は、YAGレーザは原理的に加熱によるスポット加工であるためと考えられる。

【0006】本発明の目的は、ドリルでは加工困難な高 精度の金属パターンの加工を可能とする整形金属パター ンの製造方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の整形金属パターンの製造方法は、支持体に不要部を有する金属パターンの製造方法は、支持体に不要部を有する金属パターンが固定されている対象物を準備する工程と、 ボキシマレーザビームを前記データに基づいて整形し、 所定の第1のエネルギ密度で前記不要部に照射して、不要部の金属パターンを除去する除去工程と、前配エキシマレーザビームのエネルギ密度を前記第1のエネルギ密度より低い値に設定し、前配不要部を含む拡大領域に照射してクリーニングを行なうクリーニング程程と含むな

[0008]

【作用】エキシマレーザピームを所定エネルギ密度で金 風パターンに照射することにより、金風パターンの照射 部分を除去することができた。

[0008] このままでは金属パターンの切断部に十分 な絶縁抵抗が得られなかったが、切断時のエネルギ密度 よりも低いエネルギ密度で切断部よりも広い領域にエキ シマレーザピームを照射することにより、十分な絶縁抵 抗を得ることができた。

[0010]

【実施例】図1を参照して、金属パターンが配線パター ンである場合を例にとって本発明の基本実施例を説明す る。配線パターンは、エポキシ、ポリイミド等の絶縁基 板上に選択的に形成された網箔等で形成される。

【〇〇11】図1 (A) に示すように、平行な配線パタ ーン1が形成されているものとする。図には3本の配線 パターンを示す。このうち、図の中央に示される配線が 不要となったものとする。したがって図示した3本の配 線のうち中央のものを切断する。

【0012】図1(A)下側の拡大図に示すように、切断すべき配線の幅に合わせ、KrF等のエキシマレーザ 光を矩形等のパターン状に整形し、配線の切断すべき箇所に照射する。照射するエキシマレーザ光のエネルギ密度は、配線を形成する金属膜を削除するのに十分な高エネルギ密度とする。このような高エネルギ密度のエキシマレーザ光を照射すると、照射された配線パターンは図1(目)に示すように消滅する。

【0013】ところで、エキシマレーザ光によって除去されたパターン除去部3を拡大して観察すると、パター ン除去部3の周囲に除去された金属パターンから発生した金属溶融粉4が飲乱しており、この状態で除去した配 緑の栓線框抗を測定すると、十分な絶縁性は未だ確保さ れていない。

【0014】次に、図1(C)に示すように、パターン 除去の際よりも低い低エネルギ密度でかつパターン除去 部3を含む拡大した領域5にエキシマレーザ光を照射す る。この拡大領域5は、上述した金属溶融粉4の分布す る領域を実質的に覆うように選択する。

0 【0015】このような低エネルギ密度のエキシマレー

ザ光照射により、十分な絶縁抵抗が得られると同時に外 観も向上する。低エネルギ密度レーザ光照射の後の状態 を観察すると、図1(日)に見られたような金属溶融粉 4は、図1(D)に示すように消滅している。

【0016】このように、金属パターンの不要部に対し、初め高エネルギ密度のエキシマレーザ光を照射し、不要部を除去した後、より低いエネルギ密度でエキシマレーザ光を照射することにより、除去部の周辺を含めてクリーニングを行なうことができる。

[0017] 図2は、図1に示すような金属パターンの 10 整形を行なうためのエキシマレーザ加エシステムのシス 大人構成を示す。図2 (A) において、エキシマレーザ ヘッド11は、たとえばKrFレーザチューブを含み、 レーザ駆動部12によって駆動される。エキシマレーザ ヘッド11から発したエキシマレーザピームは、ミラー 13、14によって光路を調整し、マスク15に入射す る。

【0018】 開口部を有するマスク15によって整形されたエキシマレーザビームは、ミラー16によって下方に折り曲げられ、イメージングレンズ17を通ってワー 20 クピース18上に結像する。

【〇〇19】所望の倍率でワークピース上に結像を行な えるよう、マスク15、イメージングレンズ17の位置 は、コントローラ21からの制御信号によって調整される。ミラー16は、可視光に対して透明であり、上方か ら撮像モニタ19によりワークピース18は観察されて いる。モニタ信号はコントローラ21に供給される。また、高さモニタ22は、ワークピース18の高さをモニ タし、派定結果を高さ検出信号としてコントローラ21 に供給する。

【0020】ワークピース18上には金属パターンが形成されており、撥像モニタ19または図示しない他の検査手段により、その不要部が検出され、データ化される。この不要部のデータはコントローラ21に送られる。

【0021】コントローラ21は、操像モニタ19、高さモニタ22から供給されたモニタ復号に基づき、各制物部分を制御するための信号を発生する。コントローラ21は、位置合わせ信号をXステージ23、Yステージ24を含む加エステージ25に送り、ワークピース18 40の位置を調整する。加エステージ25は、X、Y調整の他、Z調整を6調整を7なうこともできる。

【0022】エキシマレーザヘッド11は、KrFレーザの場合、たとえば8mm×25mmのレーザビームをパルス縁返数200pps、出力エネルギ250mJ、平均出力50W、パルス幅16nsで発生する。なお、KrFレーザの波長は約248nmである。

【0023】なお、エキシマレーザがArFの場合は、発振波長は約193nmであり、XeCIレーザの場合は、発振波長は約308nmである。金属膜の加工に

は、このようなエキシマレーザの波長光で約10J/ c m² 程度以上のエネルギ密度が好ましい。

【0024】なお、エキシマレーザはバルス発振であり、バルス敷を制御することにより、エッチング深さを 高精度に制御することができる。また、エキシマレーザ はマスクと光学系を用いることにより、所望の形状に整 形することができる。

【0025】図2(B)にエキシマレーザピームの整形 方法を概略的に示す。マスク15は、飼合金やモリブデ ン等の金属で形成され、所望パターンの開孔28を有す る。マスク15に入射したエキシマレーザピームは、マ スク15を析とが迷源とし、イメージングレンズ17に よってワークピース18上に結像される。

【0026】マスク15とイメージングレンズ17の間の距離を点とし、イメージングレンズ17とワークピース18の間の距離を点とすると、1/a+1/b=1/fの関係が成立する。なお、ここでfはイメージングレンズ17の焦点距離である。光学系の焦点位置、倍率を変更するときには、イメージングレンズ17に設けられたこ間整機構26と、マスク15の駆動機構を用い、これらの位置を調整することによって行なう。

【0027】図3は、整形配線基板の作成工程をより詳細に示すフローチャートである。なお、このプロセスに おいては、マスクとして可変矩形開孔を形成することの できるマスクを用いるものとする。

[0028] プロセスがスタートすると、まずステップ S1において配線基板を加エステージ上にセットする。 このセッティングは手動で行なっても自動で行なっても よい。

30 【0029】次に、ステップS2において、撮像モニタからのモニタ信号に基づき、切断位置のデータをセットする。続いてステップS3において、配給基板上の基準マークを読み取るため、配給基板の位置を動かし、標準座機との座機ずれ費を補圧する。

【0030】次に、ステップS4において、切断位置データに基づき、加エステージ等を調整し、エキシマレー ザ照射位置へ配線基板上の切断点を移動させる。ステップS5において、切断位置に配置された配線基板のそり 畳を補正する。この補正は、高さモニタ22からの信号 に基づき、加エステージの2補正を行なうことによって 実行する。

【0031】次に、ステップSSにおいて、撮像モニタ からの信号に基づき、切断部位のパターン幅と位置を読 み取り、エキシマレーザビームの照射位置を検調整す る。次に、ステップS7において、切断すべき不要部の パターン幅と切断長データを基にマスクサイズを自動変 更する。

【0032】次に、ステップSBにおいて、高エネルギ 密度のエキシマレーザビームを基準ショット数照射す 3 る。基準ショット数は対象とする金属膜の種類、厚さ、 エキシマレーザピームのエネルギ密度等に依存するが、 たとえば教百位である。この場合のエネルギ密度は、た とえば約15J/cm² 程度の高エネルギ密度である。 次に、ステップS9において、援像モニタを用いて切断 部位の画像を取り込み、データ化して切断部をチェック する。

[0033] ステップS10において、国像データに基づき、切断部位が完全に切断されたか否かを判定する。 切断されていないときは、Nの矢印にしたがってステップS11に進み、高エネルギ密度のエキシマレーザビー 10 ムを追加照射する。たとえば、10ショット程度の高エネルギ密度エキシマレーザビーと照射する。

【0034】ステップS110後、再びステップS9、S10に進み、切断部位の環像と明節完了の判定を繰り返し行なう。似断が完了したときは、Yの矢印にしたがってステップS12に進み、切断すべきをポイントが完了したかを判定する。切断すべき部が残っているときは、Nの矢印にしたがってステップS12からステップS4へ戻る。全ポイントの切断が完了しているときは、Yの矢印にしたがってステップS1 20 2からステップS13に

[0035] ステップS13では、マスク、イメージングレンズの位置を移動させ、より広い面積を照射するように縮小車を変更する。拡大された照射領域は、各切断部の溶融金属粉分布領域を内包するように設定される。
[0036] 様いてステップS14において、パターン切断時のデータを基に、加工ステージを移動し、エキシマレーザビーム照射位置へ切断点を移動させる。また、マスク閉口長を変更し、ワークビース上でエキシマレーザビームが原立面積を照射するように調整する。たとえ 30ぱ、マスク閉孔の大きさは15×5mm程度とする。

(0037] 次に、ステップS15において、たとえば 5~71/2cm² 程度の低エネルギ密度でエキシマレー ザピームを、たとえば約10ショット程度原解する。こ の低エネルギ密度のエキシマレーザピーム照射は、ステップS8の切断照射によって生じた金属溶融粉の除去の ためのものである。したがって、この低エネルギ密度の エキシマレーザピーム照射をクリーニング照射と呼ぶ。 [0038] ステップS15のクリーニング照射が終わ った後、ステップS16で全ポイントのクリーニング照 射が完てしたか否かを判定する。クリーニングでステオ イントが残っているときは、Nの矢印にしたがってステ

[0039] 図4は、クリーニング照材により、どのように溶融金属物が除去されたかの実験結果を示すグラフである。前準備としてガラスエボキシを材料とする絶縁基板上に飼を材料とし、厚さ0.05mm、幅0.15mmの多数の配縁を形成し、エネルギ密度15J/cm2、パルス数約500のKドFエキシマレーザで削断を50

ップS14に戻る。全ポイントが完了したときは、Yの

矢印にしたがってプロセスを終了させる。

行なった。その後、種々のクリーニング照射を行なっ た。

【○○4○】 積軸にクリーニング照射時のショット数を とり、縦軸に照射後の絶縁抵抗を示す。なお、切断幅は 約○・5mmであり、クリーニング照射時のエネルギ密 度は約7J/~cm²とした。実験結果を図中〇で示す。 【○○41】クリーニング照射を2ショットのみ行なっ たときは、6サンブル中1つのサンブルは絶縁抵抗とし て許容されない1○8 Q以下の抵抗を示し、残りの5サ ンブルも最低規格は越えるものの、海足すべき絶縁抵抗 である1○8 Qには割遠していなかった。

[0043] クリーニング照射を10ショットおよび2 0ショット行なったときは、測定した全てのサンブルが 10¹¹ Ω以上の絶縁抵抗を示し、極めて満足すべき結果 が得られた。

【0044】このように、適当なクリーニング照射を行なうことにより、同一装置内で切断とその後のクリーニングを行なうことができる。このため、切断後、クロセン洗浄やブラシ湾楊を行なうことが不要となった。

【0045】以上、不要配線の例断を例にとって説明したが、同様の方法で金隅膜パターンのエッチング不良師の顕整等を行なうこともできる。図5は、このような配線パターンのエッチング不良部の例を示す。配線パターン1を形成するためにエッチングを行なった際、エッチング不良のため一部の配線に突出師31が残り、隣接する配線パターンと近接し、リーク、短絡等の原因となることがある。このような場合、配線パターンの突出部31にエキシマレーザビームを照射し、前述の実施例同様、削除、クリーニングすることができる。

【0046】図6は、図3のプロセスで用いるような可 変マスクの例を示す。網合金、モリブデン等の金属で形 成された対向エッジ部材33a、33bの対向内側エッジ がマスクの一対の対向辺を形成し、同様の対向エッジ 部材35a、35bが残る一対の対向辺を構成する。制 御倡号にしたがって、対向エッジ部材33a、33bお よび他の対向エッジ部材35a、35bを制御すれば、 中央に所望の矩形別口37を形成することができる。

【〇〇47】配線パターンの不要部の削除や切断にはこのような可変マスクを用いるのが好資である。勿論、図 2 (日)に例示したような固定パターンマスクを用いることもできる。たとえば、一枚のステンシルマスク上に 種々の開口パターンを作成しておき、エキシマレーザビームを照射すべき部分の形状に合わせて開口パターンを選択することもできる。

【0048】エキシマレーザは、マスクと光学系により 任意の形状に整形することができるため、たとえばパタ ーン幅 O. O 2 mm程度のファインパターンの加工も実 行することができる。配線パターン以外の金属パターン を整形することもできる。

【0049】以上実施例に沿って本発明を説明したが、 本発明はこれらに制限されるものではない。たとえば、 種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者 に自明であろう。

[0050]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 エキシマレーザビームを用いることにより、高精度の整 10 形金属パターンを作製することができる。

【0051】レーザビームの形状を整形することによ り、ドリル加工の困難な密集ファインパターンの整形が 可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の基本実施例による配線パターンの切断 を説明するための概略平面図である。

【図2】図1に示すような金属膜の加工を行なうための エキシマレーザ加エシステムのシステム構成を示す。図 2 (A) はエキシマレーザ加エシステムのシステム構成 20 を示す概略斜視図、図2 (B) は結像系を説明するため の概略斜視図である。

【図3】本発明のより具体的実施例による整形配線基板 の作成プロセスを示すフローチャートである。

【図4】クリーニング照射による絶縁抵抗の向上を示す データのグラフである。

【図5】エキシマレーザビーム加工の対象となるエッチ

[図5] エッチング不良部



31: 突出部

ング不良部の例を示す平面図である。


【図6】実施例に用いる可変マスクの構成例を示す概略 平面図である。


【符号の説明】

- 1 配線パターン
- レーザ昭射領域
- パターン除去部
- 金属溶融粉
- レーザ照射領域
- 11 エキシマレーザヘッド
- 12 レーザ駆動部
- 13, 14, 16 ミラー
- イメージングレンズ
- 17
- 18 ワークピース
- 19 操像モニタ
- 2 1
- コントローラ 22 高さモニタ
- Xステージ
- 24 Yステージ
- 25 加エステージ
- **乙調整機構** 26
- 28 閉口
- 3 1 空出部
- 33.35 エッジ部材
- 37 可変矩形開口

[図6]

可愛マスク

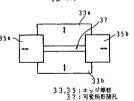

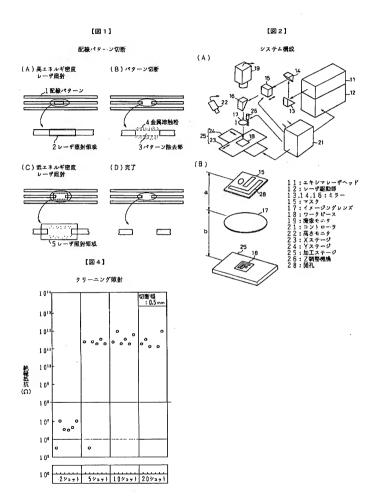

【図3】 整形配線基板の作成

